



**ETL10/T2Red**

# **Prípojná a ukončovacia súprava Montážny návod**

**Dodávateľ:**

Raychem HTS s.r.o.  
Novodvorská 82  
142 00 Praha 4  
Tel.: 241009215-7  
Fax: 241009219  
[PVacek@tycothermal.com](mailto:PVacek@tycothermal.com)  
[www.tycothermal.com](http://www.tycothermal.com)

**tyco**  
Flow Control

**Tyco Thermal  
Controls**

## Prípojná a ukončovacia súprava ETL 10 pre vyhrievací kábel T<sup>2</sup>Röd

Obsah:

Zmršťovacia trubica ATUM 3/1 100 mm čierna

2 ks

Ukončovací návlek

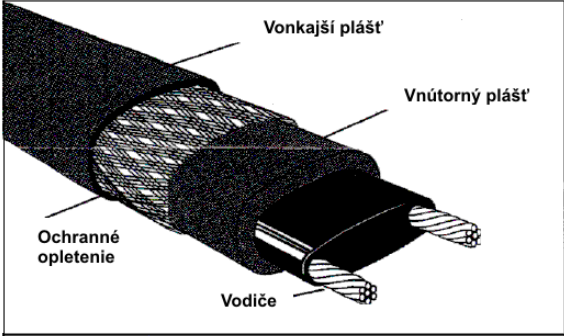
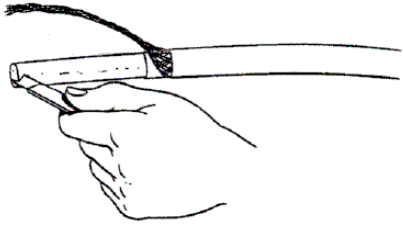
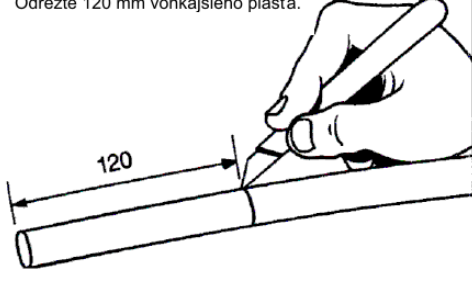
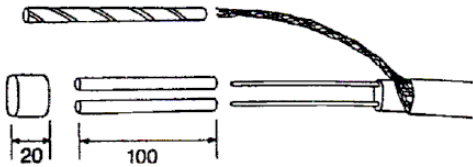
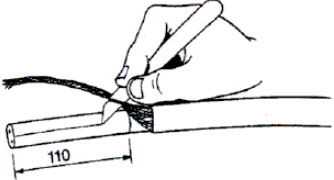
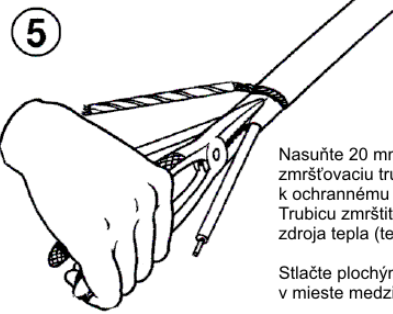
1 ks

Zmršťovacia trubica DPCT 3/1 110 mm zelenožltá

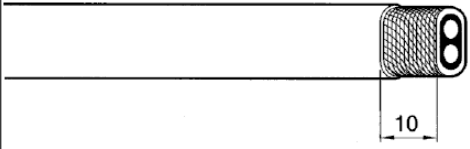
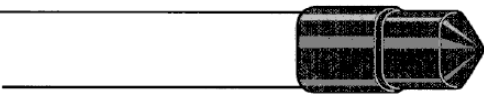
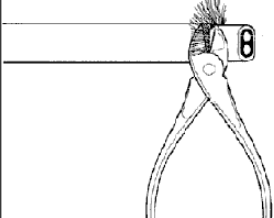
1 ks

Zmršťovacia trubica ATUM 9/3 20 mm čierna

1 k

	<p><b>3</b> Veďte rez medzi vodičmi.</p> 
<p><b>1</b> Odrežte 120 mm vonkajšieho plášťa.</p> 	<p><b>4</b> Nasuňte tenké čierne 100 mm zmršťovacie trubice na oba konce vodičov a zelenožltú zmršťovaciu trubicu na stočené ochranné opletenie. Trubicu zmršťujte pomocou zdroja tepla (teplovzdušná pištoľ).</p> 
<p><b>2</b> Stočte opletenie krútením. Odrežte 110 mm vnútorného plášťa.</p> 	<p><b>5</b></p>  <p>Nasuňte 20 mm dlhú zmršťovaciu trubicu až k ochrannému opleteniu. Trubicu zmršťujte pomocou zdroja tepla (teplovzdušná pištoľ).</p> <p>Stlačte plochými kliešťami v mieste medzi vodičmi.</p>

### Montáž ukončovacieho návleku

<p><b>1</b> Odrežte 10 mm vonkajšieho plášťa.</p> 	<p><b>3</b> Ukončovací návlek riadne zmršťujte pomocou zdroja tepla (teplovzdušná pištoľ), pokiaľ sa neobjaví roztavené lepidlo po celom obvode.</p> 
<p><b>2</b> Odstráňte ochranné opletenie. Vodiče v kábli nespájajte! Spôsobilo by to skrat!</p> 	<p><b>Upozornenie:</b> Po montáži vyhrievacieho kábla vykonajte skúšku izolačného odporu medzi vodičmi a ochranným opletením pomocou merača izolačného odporu minimálnym napätím 500 V. Hodnota izolačného odporu musí byť minimálne 10 MΩ. Maximálna dĺžka vyhrievacieho okruhu je 100 m pri istení 10 A.</p>